

Ausbildungsnachweis (Wochenbericht), ausgefülltes Beispiel

So kann eine Ausbildungswoche als Kraftfahrzeugmechatroniker:in im Berichtsheft aussehen. Stichwortartige Angaben genügen (§ 13 Satz 2 Nr. 7 BBiG).

Name der:des Auszubildenden Alex Muster	Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker:in
Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr	Ausbildungsnachweis Nr. 84
Ausbildungswoche vom / bis 18. bis 22. Mai 2026	Abteilung / Ausbildungsbereich Werkstatt, Service und Diagnose

Betriebliche Tätigkeiten		Stunden
Mo	Bremsenservice Vorderachse VW Golf VII: Bremsscheibendicke 21,6 mm unter Verschleißgrenze 22 mm, Scheiben und Beläge erneuert, Radschrauben mit 120 Nm angezogen, Probefahrt ohne Befund.	3
Mo	Inspektion an einem Skoda Octavia 2.0 TDI nach Herstellervorgabe: 4,8 Liter Motoröl 5W-30 und Ölfilter gewechselt, Innenraum- und Kraftstofffilter ausgetauscht, Serviceintervall zurückgesetzt.	3
Mo	Reifenmontage Seat Leon: zwei Reifen 205/55 R16 aufgezogen und ausgewuchtet, neue Gummiventile montiert, Profiltiefe der Altreifen 1,9 mm dokumentiert, Reifendruck auf 2,4 bar korrigiert.	2
Di	Fehlerspeicher Ford Focus mit Diagnosetester ausgelesen: Code P0301 Zündaussetzer Zylinder 1, Zündspule mit Zylinder 2 getauscht, Fehler wanderte mit, Neuteil eingebaut, Kontrollfahrt ohne neuen Eintrag.	3,5
Di	Bremsflüssigkeitswechsel Opel Astra K: Siedepunkt der Altflüssigkeit bei 155 Grad Celsius ermittelt, Anlage gespült, 1 Liter DOT 4 eingefüllt, alle vier Bremszylinder entlüftet, Pedalweg kontrolliert.	3
Do	Zahnriemenwechsel VW Polo 1.4 TDI unter Anleitung: Motor mit Arretierwerkzeug auf OT fixiert, Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe ausgewechselt, Steuerzeiten nach zwei Kurbelwellenumdrehungen überprüft.	4
Do	Klimaanlagenservice BMW 3er F30: Kältemittel R134a abgesaugt und gewogen, Restmenge 480 g, System evakuiert, Dichtheit über 30 Minuten Vakuum geprüft, Sollmenge 620 g befüllt.	2,5
Do	Batterie- und Ladesystemprüfung Renault Clio wegen Startproblemen: Ruhespannung 12,1 V, Batterietester zeigte 62 Prozent Startleistung, Ladespannung 14,3 V im Sollbereich, Batterie 60 Ah ersetzt.	1,5
Fr	Achsvermessung Audi A4 B9 wegen schieferm Lenkrad: auf der Achsmessbühne vermessen, Gesamtspur vorn außerhalb der Toleranz, nachgestellt, Lenkradstellung mittig, Messprotokoll ausgedruckt.	3
Fr	Stoßdämpferwechsel Hinterachse Mercedes A-Klasse W176 beidseitig: Ölaustritt am linken Dämpfer festgestellt, Querlenker abgestützt, Ersatzdämpfer nach Werkstatthandbuch verschraubt, Dämpfungswirkung geprüft.	4

Unterweisungen, überbetriebliche Unterweisung (ÜLU), betrieblicher Unterricht		Stunden
Di	Unterweisung: Arbeitssicherheit an Hochvoltssystemen, Bedeutung orangefarbener HV-Leitungen und Warntafeln, Verhalten bei beschädigten HV-Komponenten, Zuständigkeit der HV-Fachkraft für das Freischalten.	1,5

Berufsschule (Themen des Unterrichts)		Stunden
Mi	Berufsschule: Lernfeld 6 Motormechanische Systeme, Aufbau des Zahnriementriebs mit Spann- und Umlenkrolle, Steuerzeiten am Schnittmodell nachvollzogen, Folgen eines Riemenrisses beim Interferenzmotor erarbeitet.	4
Mi	Berufsschule: Fachrechnen, Hubraum und Verdichtungsverhältnis aus Bohrung 81 mm und Hub 86,4 mm berechnet, Übungsaufgaben zu Drehmoment und Leistung gelöst, Ergebnisse mit der Musterlösung verglichen.	2
Mi	Berufsschule: Wirtschafts- und Sozialkunde, Gewährleistung und Garantie beim Fahrzeugkauf unterschieden und an zwei Reklamationsfällen durchgespielt	1

Mi	Berufsschule: Englisch, Fachwortschatz zu Werkzeugen und Bremsanlage wiederholt, Kundendialog zur Fahrzeugannahme in Partnerarbeit geübt.	1
Gesamtstunden der Woche		39

Datum, Unterschrift Auszubildende:r

Datum, Unterschrift Ausbildende Person

Datum, Unterschrift Gesetzliche Vertretung*

* bei minderjährigen Auszubildenden

Ausgefülltes Beispiel von asyoub.de | asyoub.de/berichtsheft/beispiel